


# Quick Reference Manual SURFTEST SJ-310


V teh kratkih navodilih za uporabo so opisani najpogosteje uporabljeni postopki. Za podrobnosti o vsakem posameznem postopku in elementu, ki ni opisan tukaj, si oglejte navodila za uporabo.

## Ime in membranska tipka za vsak del (oglejte si 1. in 2. poglavje)

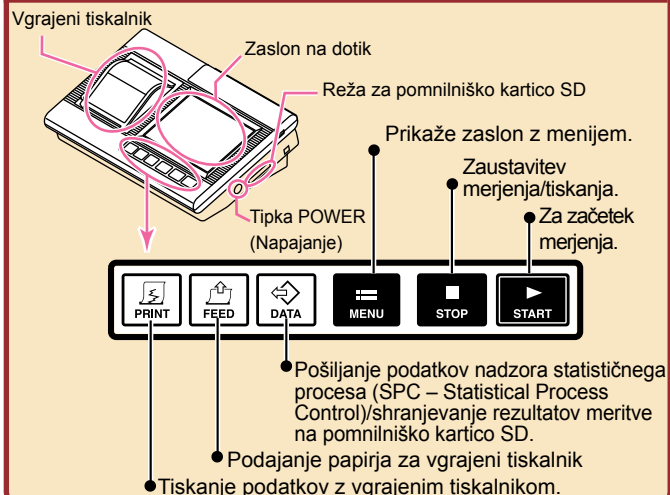


## Opomniki za nastavitve merjenja (oglejte si 4. in 18. poglavje)

- Dobro namestite pogonsko enoto in obdelovanec.  
Dobro namestite, da preprečite premik pogonske enote in obdelovanca med merjenjem. Še posebej, ko je pogonska enota nameščena na napravo za merjenje višine.

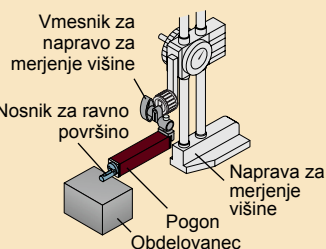

- Ustrezno namestite SJ-310 na obdelovanec.  
Nastavite tipalo vzporedno z merjeno površino tako, da je tipalna konica v pravilnem stiku z merjeno površino.

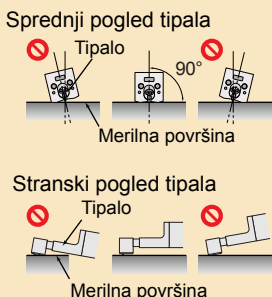

## Power ON/OFF (Vklop/izklop napajanja) (oglejte si 3. poglavje)


- ON (Vklop): držite pritisnjeno tipko [POWER] (Napajanje).  
\* Ko je naprava SJ-310 priključena na vmesnik AC, preklopi v način napajanja. Ko je vmesnik AC priključen, naprave SJ-310 ni mogoče vklopiti.  
\* Za vklop napajanja pritisnite [Start] (Vklop), odvisno od poteka polnjenja.
- OFF (Izklop): držite pritisnjeno tipko [POWER] (Napajanje).  
\* Ko je funkcija za samodejno mirovanje nastavljena na možnost ON (Vklop) z uporabo vgrajenega akumulatorja, se napajanje samodejno izklopi.

## Zagonski zaslon: začetni zaslon (oglejte si 2. poglavje)

Ko je napajanje za SJ-310 vklopljeno, se začetni zaslon prikaže na zaslonu prikazovalne enote. Dotik funkcijske ikone (v nadaljnjem besedilu funkcijski gumb) spremeni nastavitve ali preklopi prikaz.

Dotik prikaže opis funkcijskega gumba.

Do zaslona Main Menu (Glavni meni) lahko dostopate pritiskom na tipko .

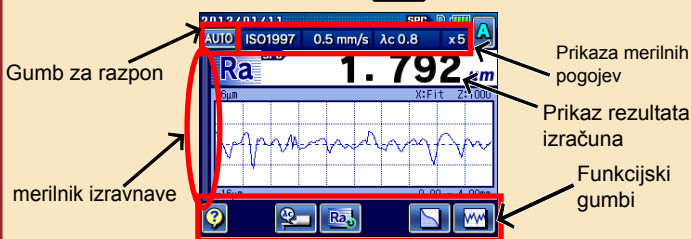


## Potek meritve (oglejte si 4. poglavje)

Spodaj je prikazan celotni potek meritve.


Splošni postopki

Postopki, ki se lahko izpustijo

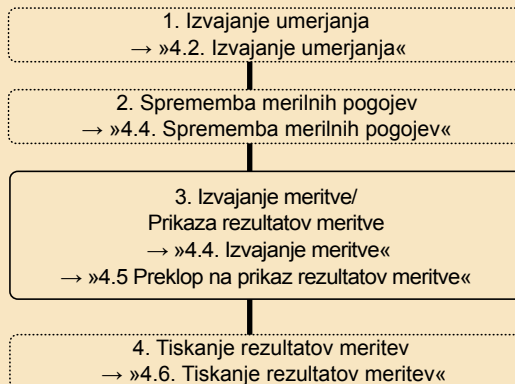

## 1. Umerjanje (oglejte si 5. poglavje)

- Umerjanje  
(1) Napravo SJ-310 in natančen vzorec hrapavosti nastavite na stopnji za umerjanje.

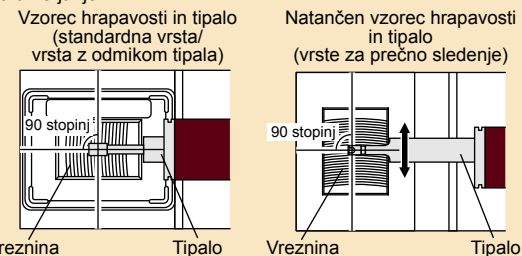

- (2) Prikaz zaslonih oken v naslednjem vrstnem redu:  
Home ⇒ Main Menu ⇒ Cal.Meas. (Domov ⇒ Glavni meni ⇒ Umerjanje meritve).  
Prikazana je trenutna shranjena vrednost za umerjanje.
- (3) Primerjajte prikazano vrednost za umerjanje z vrednostjo natančnega vzorca hrapavosti.  
Ko sta različni, se dotaknite možnosti »Calibration Menu« (meni za umerjanje) in spremenite nominalno vrednost, da bo ustrezala natančnemu vzorcu hrapavosti. Za podrobnosti si oglejte 5. poglavje navodil za uporabo z naslovom »UMERJANJE«.
- (4) Za začetek merjenja pritisnite tipko [START] (Vklop).  
Po končanem merjenju se prikaže izmerjena vrednost.
- (5) Za konec umerjanja pritisnite [Update] (Posodobitev).

